

エアバッグ装置（インフレーター）に関するリコール情報


リコール届出一覧表

リコール開始日	平成29年7月14日
リコール届出番号	外 - 2511
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャパン株式会社 代表取締役 クリストフ・フレゾ (制作業：フランス共和国) (制作者名：オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先：0120-55-4106 シトロエンコール)
不具合部位(部品名)	エアバッグ装置（インフレーター）
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席または助手席用のエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の取違防止が不適切であった場合、高い温度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター筒体が破壊するおそれがある。
改善措置の内容	車両により搭載しているエアバッグのインフレータの種類が異なるため、仕様に応じて以下の改善措置を行う。 1. 運転席用エアバッグユニットを対象品と交換する。 2. 運転席用と助手席用のエアバッグユニットを対象品と交換する。
不具合件数	0件
事故の有無	0件
発見の動機	本国からの情報による。
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知するための措置	使用者：電話・ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者：日延連発行の掲載誌へ掲載する。 自動車検査官：別添添付票には、運転席乗客ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2511のステッカーを貼付する。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入 期間	リコール対 象車の台数	備考
シトロエン	-ASC5F04-		VF75ASF08BW575233- VF75ASF08BW643109 平成23年9月1日～ 平成24年4月26日	116台	2
	ABA- ASC5F01	D63	VF75ASF99W500719- VF75ASF99CW622793 平成21年12月24日～ 平成25年3月4日	1065台	2
	ABA- ASC5F02		VF75ASFV8BW572791- VF75B8FV8CW613701 平成24年1月11日～ 平成25年3月18日	377台	2
	ABA- ASC5F04		VF75ASF98W500726- VF75ASF98BW620053 平成22年3月24日～ 平成24年1月11日	511台	2
	ABA- A55F01	C3	VF75CSF99A124506- VF75CSF99CW617787 平成22年3月24日～ 平成25年3月4日	3580台	2
	ABA- B75F01		VF7NCSF99AY584464- VF7NCSF99CY634463 平成23年5月13日～ 平成25年1月15日	137台	1
	ABA- B75F01S	C4	VF7NCSF99AY585091- VF7NCSF99CY629087 平成23年5月13日～ 平成25年1月7日	173台	1
	ABA- B75F02S		VF7NCSFV8AY582202- VF7NCSFV8CY642665 平成23年5月13日～ 平成25年3月4日	386台	1
	ABA- B7C5F02S		VF7NCSFV8BY503651- VF7NCSFV8CY637827 平成23年6月3日～ 平成25年2月6日	516台	1
	ABA- B7C5F03S	D64	VF7NCSFU8BY504305- VF7NCSFU8CY640322 平成23年6月3日～ 平成25年7月2日	168台	1
	ABA- B7C5F06S		VF7NCSFMACY534456- VF7NCSFMACY638798 平成24年8月1日～ 平成25年2月7日	442台	1
	ABA- B85F02	D55	VF7KFSFVACS500244- VF7KFSFVACS529188 平成24年5月9日～ 平成25年3月4日	661台	1
	合計	計12型式	計5車種	輸入期間の全体の範囲 平成21年12月24日～ 平成25年3月18日	8132台

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

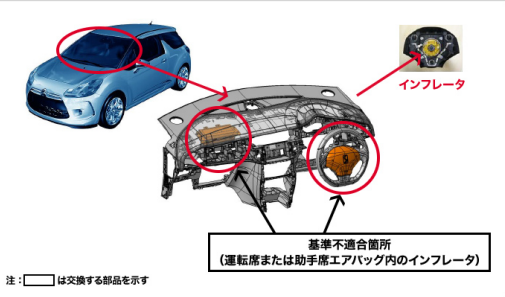

不具合の改善

運転席または助手席用のエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の取違防止が不適切であった場合、高い温度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター筒体が破壊するおそれがある。

改善措置の内容

車両により搭載しているエアバッグのインフレータの種類が異なるため、仕様に応じて以下の改善措置を行う。
1. 運転席用エアバッグユニットを対象品と交換する。
2. 運転席用と助手席用のエアバッグユニットを対象品と交換する。

識別

運転席ドアストライカー取り付けボルトの1つに黒ペイントを塗る。

上記に関するお問い合わせ先

シトロエン コール又は、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン コール 0120-55-4106

受付時間：9:00-19:00(年中無休)

リコール情報

エアバッグ装置（インフレーター）に関するリコール情報

1. 乗降口(ドアロック装置)、2. 走行装置(タイヤエア/レプ)、3. 座席ベルト(シートベルトバックル)に関するリコール情報

1. 補正装置(ロアアームボルト)、2. 電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報

サスペンション(ロアアーム取り付けボルト)に関するリコール情報

1. 制動装置(ブレーキマスターバック)、2. 電気装置(運転席側シート内部の電気配線)に関するリコール情報

電気装置(ボディー電気品制御ユニット)に関するリコール情報

電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報

地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報

後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報

イモビライザー(ボディー電気品制御ユニット)に関するリコール情報

後付装置(ナビゲーションキット)に関するリコール情報

制動装置(ABS/ESP油圧ブロック)に関するリコール情報

エンジン(エンジンヒューズボックス)に関するリコール情報

電気配線(テルゲートハーネス)に関するリコール情報

操縦装置(クラッチペダル)に関するリコール情報

制動装置(イコライザー)に関するリコール情報

電気配線(バッテリーマイナスケーブル)に関するリコール情報

保安装置(フロントワイパーモーター)に関するリコール情報

電気装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報

車体(リヤスポイラ)に関するリコール情報

電気装置(ボディー電気品制御ユニット)に関するリコール情報

制動装置(マスターシリンダ)に関するリコール情報

燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報

電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール情報

制動装置(イコライザー)に関するリコール情報

車体(ルーフ板)に関するリコール情報

灯火装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール情報

速度計に関するリコール情報

制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール情報

原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール情報

動力伝達装置(シフトガイドピン)に関するリコール情報

制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール情報

原動機(アクセルペダル)に関するリコール情報

原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール情報

エンジンコントロールユニットに関するリコール情報

灯火装置(方向指示灯スイッチ)に関するリコール情報

ABSの配線に関するリコール情報

アッパー・テールランプに関するリコール情報