## リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 05 年 06 月 15 日

リコール届出番号	外-3619	リコール開始日	令和 05 年 06 月 15 日			
	/F 3019		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
		製作者名 : 問、合わせ先 : :	フランス共和国 Automobiles PEUGEOT 専用フリーダイヤル TEL:0120-840-240			
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作者名: 問い合わせ先:	Automobiles CITROEN 専用フリーダイヤル TEL:0120-55-4106			
		製 作 者 名 : 問い合わせ先 :	DS Automobiles 専用フリーダイヤル			
		: ホームページ :	TEL:0120-92-6813 https://www.stellantis.jp			
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(電動パワートレイン ECU)					
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性 能の状況及びその原因 電動パワートレインECUにおいて、電源制御プログラムが不適切なため、電動コンプレッサーの絶縁不良が発生した場合、セーフモードにより走行停止する。						
改善措置の内容	全車両、電動パワートレイン ECU の電源制御プログラムを修正プログラムに更新し、 セーフモードにおいても走行可能な状態を維持する。					
不 具 合 件 数	17件	事 故 の 有 無	なし			
発見の動機	本国からの情報による。					
自動車使用者及び自動車   ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。   ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。   ・弊社ホームページに掲載する。   ・弊社ホームページに掲載する。						


車	名	型式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の 範 囲 及 び 輸 入 期 間	リコール対象 車 の 台 数	備考
プジョ	J	ZAA-P21ZK01	Г <sub>е</sub> -208」	VR3UHZKXZKT105635~VR3UHZKXZNT116220 令和 02 年 09 月 14 日~令和 05 年 03 月 04 日	828 台	
プジョ	ĺ	ZAA-P24ZK01	「e-2008」	VR3UKZKXZKJ890612~VR3UKZKXZNJ786627 令和 02 年 04 月 18 日~令和 05 年 02 月 11 日	733 台	
プジョ	J	不明	Ге-208」	VR3UHZKXZLT007460~VR3UHZKXZLT008345 令和02年04月18日	4 台	
シトロエ	にン	ZAA-C41ZK01	「e−C4」	VR7BCZKXCME019828~VR7BCZKXCNE066676 令和 03 年 09 月 09 日~令和 05 年 02 月 11 日	161 台	
DS		ZAA-D34ZK01	「DS 3 クロスハック E-TENSE」	VR1UJZKXZKW142339~VR1UJZKXZNW024451 令和 02 年 03 月 17 日~令和 04 年 09 月 8 日	140 台	
DS		不明	「DS 3 クロスハック E-TENSE」	VR1UJZKXZLW004896 令和02年04月18日	1 台	
		(4型式)	(4 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和02年03月17日~令和05年03月04日	(計1,867台)	

## 備考

本リコール届出は、以前に届出した令和4年7月8日付け届出番号「外-3447」に対する追加対策です。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

## 改善箇所説明図

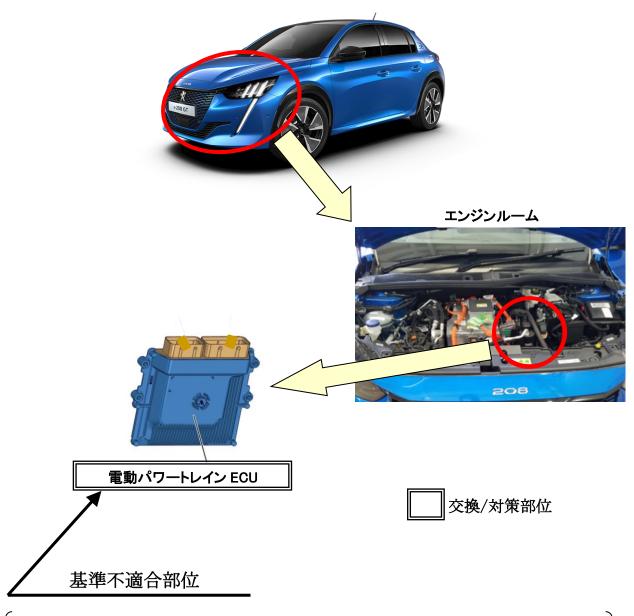

電動パワートレインECUにおいて、電源制御プログラムが不適切なため、電動コンプレッサーの絶縁不良が発生した場合、セーフモードにより走行停止する。

## 改善の内容

全車両、電動パワートレイン ECU の電源制御プログラムを修正プログラムに更新し、セーフモードにおいても走行可能な状態を維持する。

識別: 車台番号打刻の車台番号の最左から2桁目の上部に黄色のペイントを塗る。